


report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 1/14

descrizione attività ispettiva	
tipologia attività effettuate	controllo visivo
descrizione attività	
La visita ispettiva è consistita nelle seguenti attività: - ispezione visiva dell'esterno del fabbricato (facciate); - ispezione visiva dell'interno dell'edificio; - rilievo del quadro fessurativo. L'ispezione è stata effettuata per raccogliere informazioni relative agli elementi strutturali del fabbricato, alle vulnerabilità strutturali ed alle condizioni di rischio	
	
data sopralluogo	
note	

rappresentazione grafica del fabbricato


piano terra

disegno non in scala

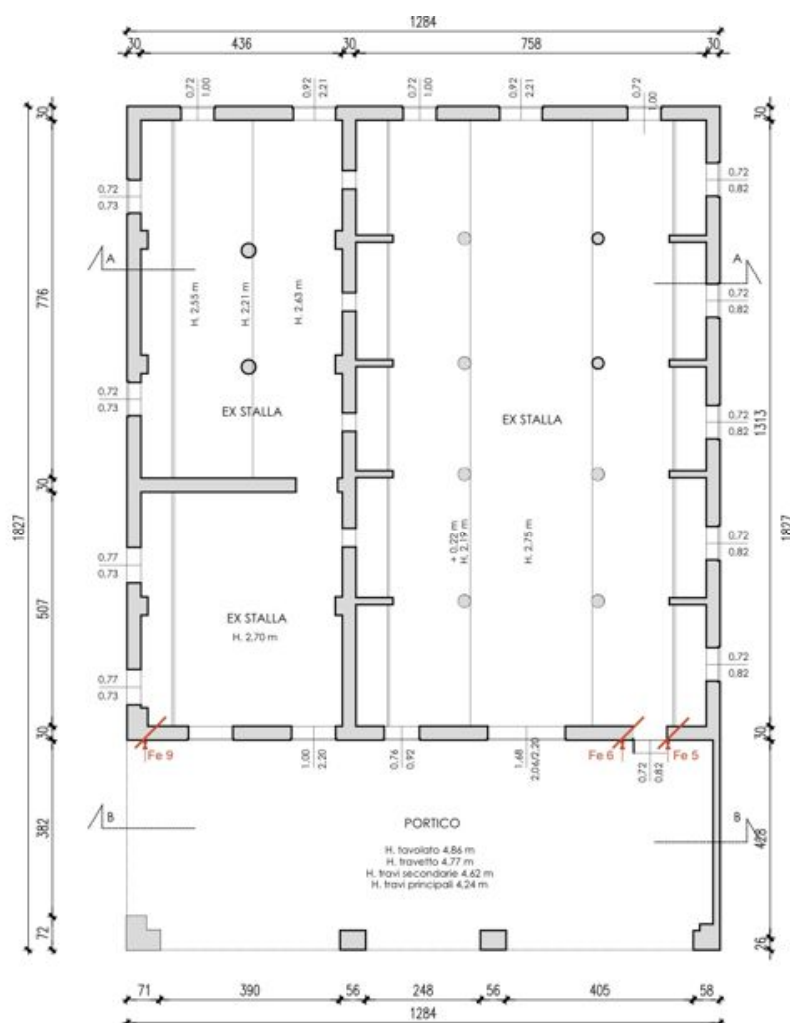



LEGENDA LESIONI

	FUORI PIOMBO		DIFFUSA		ATTACCO SOLAIO/PARETE		MARTELLO		ARCHITRAVE
	ISOLATA		A CROCE		CANTONALE		INCROCIO		LESIONI DEI SOLAI

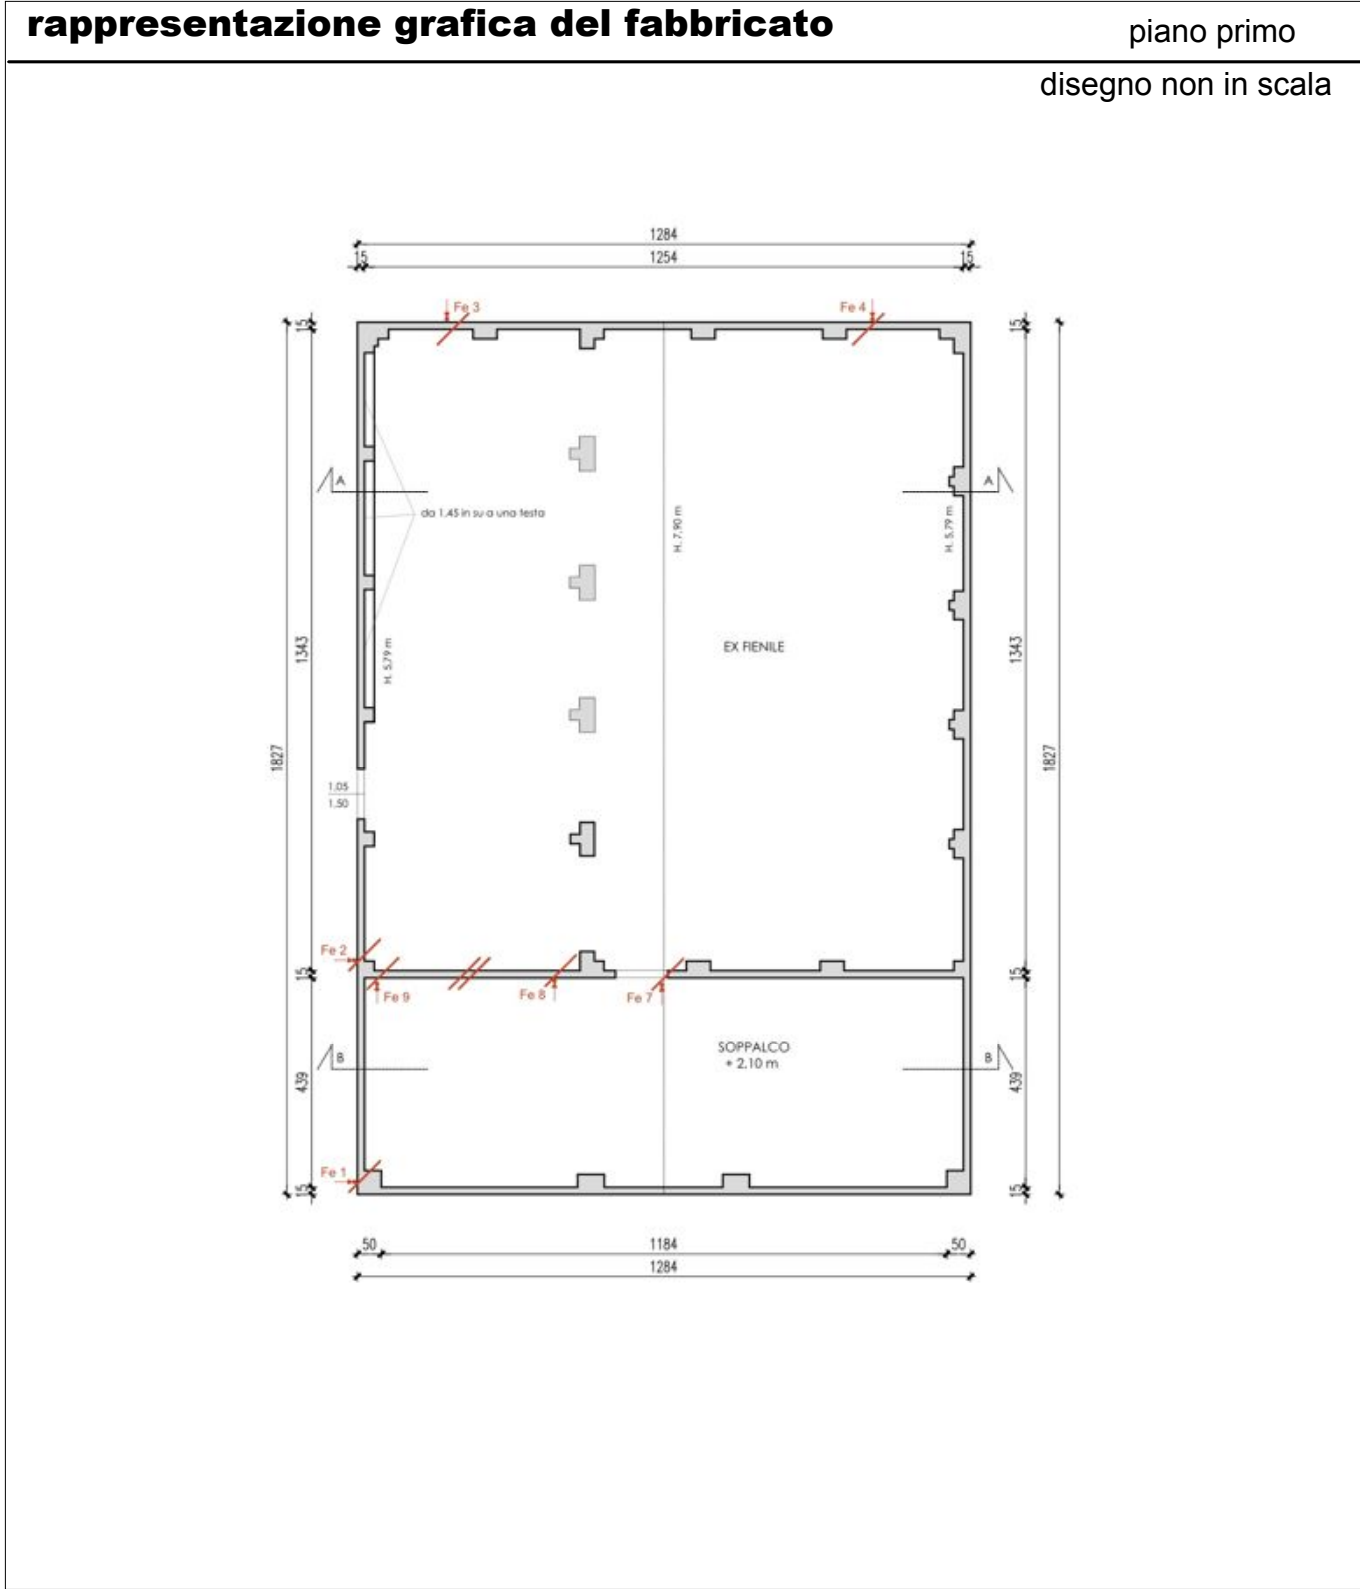

LEGENDA LESIONI

	FUORI PIOMBO		DIFFUSA		ATTACCO SOLAIO/PARETE		MARTELLO		ARCHITRAVE
	ISOLATA		A CROCE		CANTONALE		INCROCIO		LESIONI DEI SOLAI

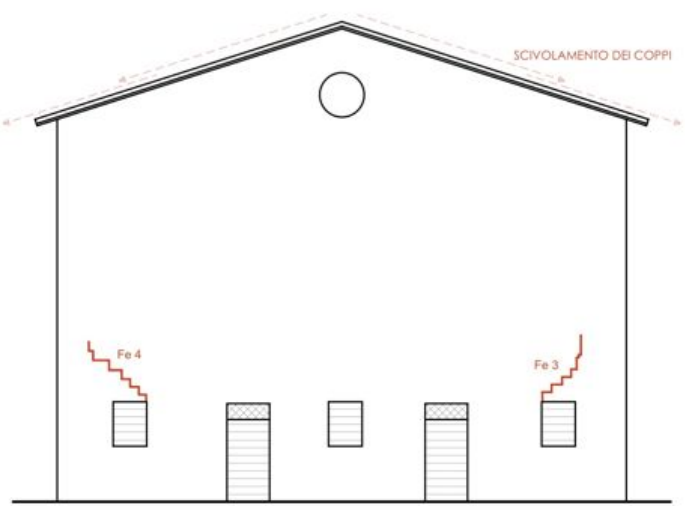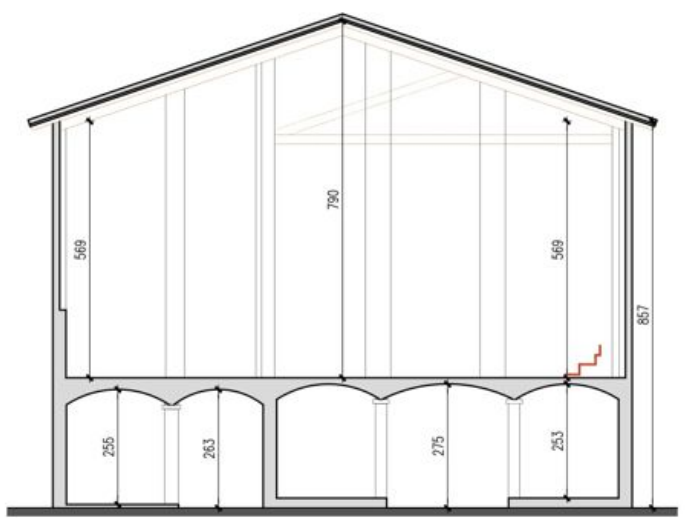rappresentazione grafica del fabbricato	prospetti e sezioni
disegno non in scala	
	
prospetto sud/ovest	
	
sezione stalla/fienile	

LEGENDA LESIONI


 FUORI PIOMBO	 DIFFUSA	 ATTACCO SOLAIO/PARETE	 MARTELLO	 ARCHITRAVE
 ISOLATA	 A CROCE	 CANTONALE	 INCROCIO	 LESIONI DEI SOLAI

rappresentazione grafica del fabbricato

prospetti e sezioni

disegno non in scala

SCIVOLAMENTO DEI COPPI

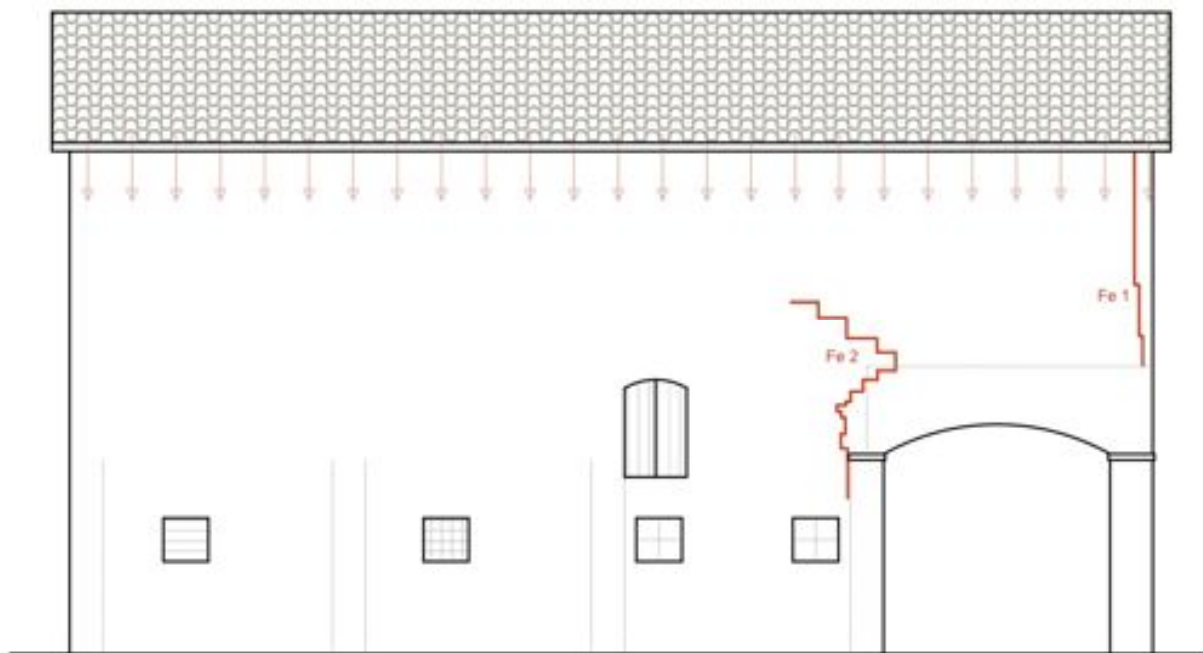

prospetto sud/est



sezione sotto il portico

LEGENDA LESIONI

	FUORI PIOMBO		DIFFUSA		ATTACCO SOLAIO/PARETE		MARTELLO		ARCHITRAVE
	ISOLATA		A CROCE		CANTONALE		INCROCIO		LESIONI DEI SOLAI

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 6/14

rappresentazione del danno

posizione	Fe 1 Fe 2
rappresentazione elemento	descrizione
	lesione verticale passante all'estremità della parete sud/est, che denota un principio di ribaltamento fuori dal piano nella parete ortogonale di nord/est lesione diagonale sopra l'arco del portico che vada ad investire il maschio murario adiacente
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 7338	

posizione	Fe 2
rappresentazione elemento	descrizione
	lesione diagonale sopra l'arco del portico che vada ad investire il maschio murario adiacente
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 7341	

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 7/14

rappresentazione del danno

posizione	Fe 3
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni diagonali sopra le finestre nella parete sud/ovest
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 7923	

posizione	Fe 3
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni diagonali sopra le finestre nella parete sud/ovest
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 7618	

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 8/14

rappresentazione del danno

posizione	Fe 4
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni diagonali sopra le finestre nella parete sud/ovest
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 7344	

posizione	Fe 4
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni diagonali sopra le finestre nella parete sud/ovest
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 7346	

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 9/14

rappresentazione del danno

posizione	Fe 4
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni diagonali sopra le finestre nella parete sud/ovest lesione passante
	gravità bassa media ☒ alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 ☒ 2 3
note	
riferimenti fotografici 7617	

posizione	Fe 4
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni diagonali sopra le finestre nella parete sud/ovest la lesione passante vista dall'interno
	gravità bassa media ☒ alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 ☒ 2 3
note	
riferimenti fotografici 3834	

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 10/14

rappresentazione del danno

posizione	Fe 5 Fe 6
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni verticali e diagonali nella parete sotto al portico lesioni di architravi
	gravità bassa ☒ media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 ☒ 2 3
note	
riferimenti fotografici 3230	

posizione	Fe 5 Fe 6
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni verticali e diagonali nella parete sotto al portico lesioni di architravi
	gravità bassa ☒ media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 ☒ 2 3
note	
riferimenti fotografici 13	

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 11/14

rappresentazione del danno

posizione	Fe 7
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni architravi sotto al portico
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 7623,12,13	

posizione	Fe 8 Fe 9 e lesioni diffusi
rappresentazione elemento	descrizione
	lesione diagonale sopra l'arco del portico che vada ad investire il maschio murario adiacente
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 7341	

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 12/14

rappresentazione del danno

posizione	Fe 8 Fe 9 e lesioni diffusi
rappresentazione elemento	descrizione
	
	gravità bassa media ☒ alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 ☒ 2 3
note	

posizione	Fe 8 Fe 9 e lesioni diffusi
rappresentazione elemento	descrizione
	lesioni verticali e diagonali nella parete sotto al portico
	gravità bassa media ☒ alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 ☒ 2 3
note	
riferimenti fotografici 7623,12,13	

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 13/14

rappresentazione del danno

posizione	copertura
rappresentazione elemento	descrizione
	scivolamento dei coppi del manto di copertura
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 3804, 3820	

posizione	copertura
rappresentazione elemento	descrizione
	scivolamento dei coppi del manto di copertura
	gravità bassa media alta
	condizioni di rischio
	grado di urgenza 1 2 3
note	
riferimenti fotografici 3804, 3820	

report ispezione strutturale	
azienda agricola PICCININI MARCO (MO)	pag. 14/14

rappresentazione del danno

posizione	copertura			
rappresentazione elemento	descrizione			
	scivolamento dei coppi del manto di copertura			
	gravità	bassa	☒ media	alta
	condizioni di rischio			
	grado di urgenza	1	☒ 2	3
note				
riferimenti fotografici 7923				

posizione	copertura			
rappresentazione elemento	descrizione			
	gravità	bassa	media	alta
	condizioni di rischio			
	grado di urgenza	1	2	3
note				